



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین‌های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

ماشین های الکتریکی (۲)



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

(- درس ۳ واحدی نظری

(- پیش نیاز: ماشین های الکتریکی (۱)

ماشین های الکتریکی: دستگاه هایی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را به هم تبدیل می کنند.



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

الف) از نظر نوع جریان : -) ماشین DC
-) ماشین AC

ب) از نظر نوع تبدیل انرژی: -) موتور
-) ژنراتور (مبدل)

کمیت های مهم دربخش الکتریکی:

(۱) ولتاژ

(۲) جریان

کمیت های مهم دربخش مکانیکی:

(۱) گشتاور

(۲) سرعت



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

سرفصل های درس

(۱) ترانسفورماتورها (۲) ماشین های القایی (آسنکرون)

انرژی مکانیکی \longleftrightarrow میدان مغناطیسی \longleftrightarrow انرژی الکتریکی

ترانسفورماتورها:

انرژی الکتریکی \longleftrightarrow میدان مغناطیسی \longleftrightarrow انرژی الکتریکی



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

میدان های مغناطیسی

(۱) فوران یا شار مغناطیسی (Φ) واحد wb

(۲) چگالی فوران الکتریکی (β) واحد $\frac{wb}{m^2}$ و T و G $B = \frac{\Phi}{A}$

(۳) نیروی محرکه مغناطیسی (θ یا mmf) $mmf = NI$

(۴) شدت میدان مغناطیسی $H = \frac{\theta}{L_c} \left(\frac{A.T}{m} \right)$



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

۵) مقاومت مغناطیسی یا رلوکتانس (R_m)

$$R_m = \frac{L_c}{\mu \cdot A}$$

۶) ضریب نفوذ مغناطیسی مطلق ماده (μ)

$$B = \mu \cdot H$$

۷) اندوکتانس

$$\tau = N \cdot \varphi \quad L = \frac{\tau}{I} = \frac{N \cdot \varphi}{I}$$



آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین‌های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

درس اول : ترانسفورماتور



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین‌های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

- مقدمه ای در مورد ترانسفورماتور و اجرای آن
- انواع ترانسفورماتورها و کاربرد آنها
- ترانسفورماتور ایده آل
- ترانسفورماتور تکفاز واقعی
- مدار معادل ترانسفورماتور تکفاز واقعی
- ساده سازی مدار معادل ترانس تکفاز واقعی
- تعیین پارامترهای مدار ترانس تکفاز واقعی
- تنظیم ولتاژ
- راندمان یا بازده
- جریان هجومی
- بررسی ترانس با استفاده از دیاگرام برداری
- بررسی اتصال کوتاه در ترانس

ترانسفورماتور: یک ماشین الکتریکی ایستا، وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی AC را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژ دیگری تبدیل می‌کند که اساس این کار از طریق میدان‌های مغناطیسی صورت می‌گیرد.

ترانسفورماتور دارای دو یا چند سیم پیچ است که از طریق یک مدار مغناطیسی مشترک بهم پیوند داده می‌شوند.

اجزای ترانسفورماتور:

(۱) هسته

(۲) سیم پیچ

(۳) عایق کاری، روغن و



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین‌های الکتریکی ۲

مدرس:


سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

ساختمان ترانسفورماتور و اجزای آن



آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

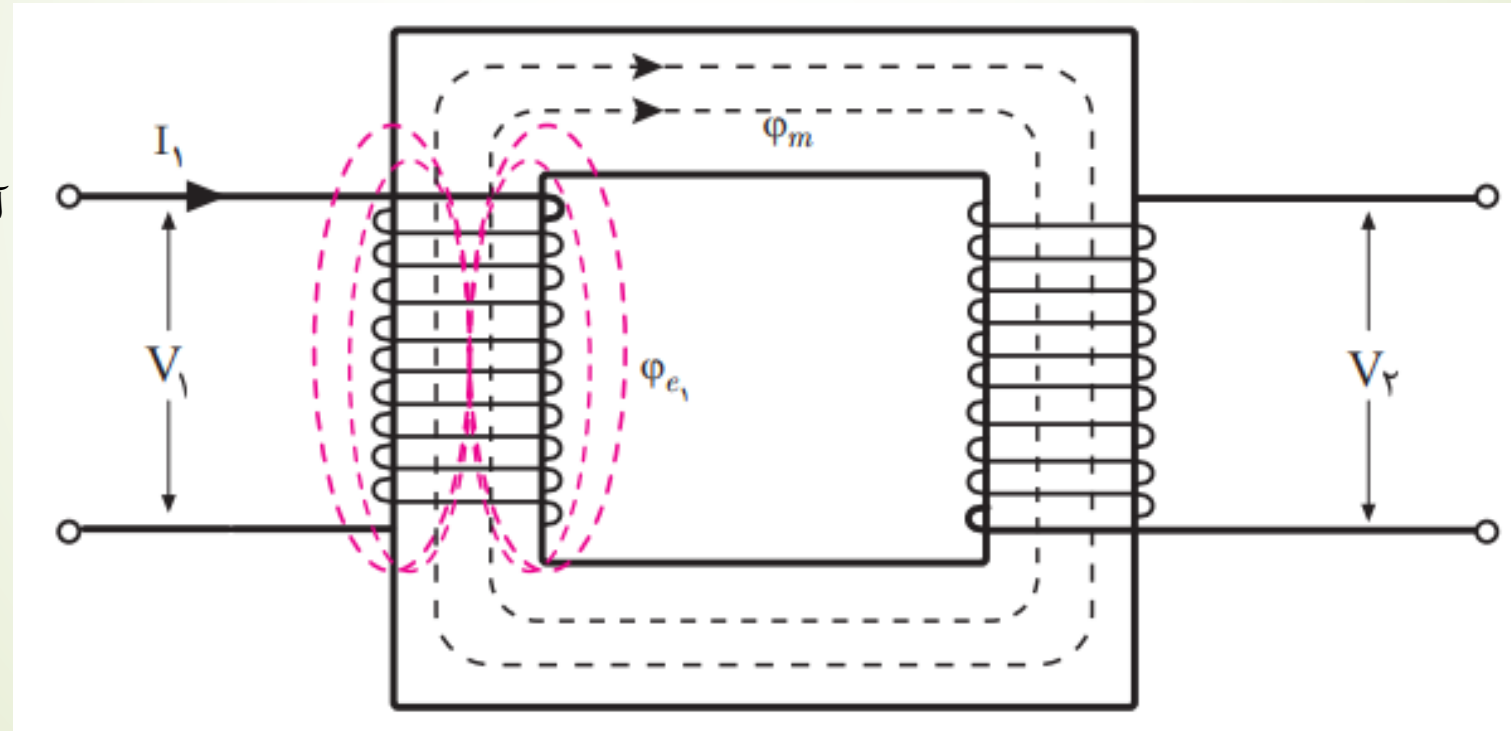

هسته

ارتباط دهنده سیم پیچ ها که از مواد فرو مغناطیس ساخته می شود.


به دو علت هسته راز مواد فرو مغناطیس می سازند:

(۱) ایجاد پیوند مغناطیسی قوی بین سیم پیچ ها.

(۲) بالابردن چگالی شاردرهسته.

در هسته از جنس فرومغناطیس مقاومت مغناطیسی یا رلوکتانس به سمت صفر میل می کند و ضریب نفوذ مغناطیسی به سمت بی نهایت میل می کند.

هسته ترانس را به صورت مورب می سازند.

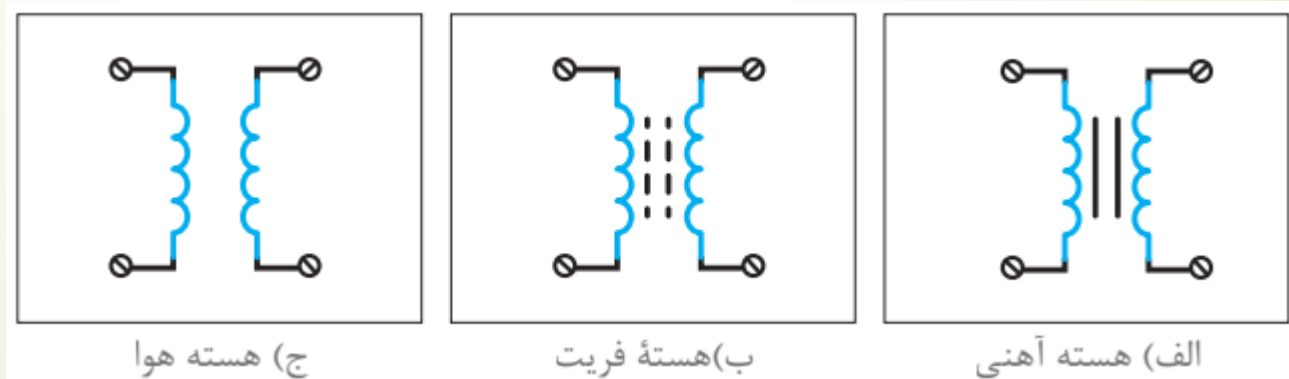

شمای فنی ترانسفورماتور با هسته های متفاوت



آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دورود

ماشین های الکتریکی ۲

مدرس:


سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

سیم پیچی های ترانسفورماتور



سیم پیچ اولیه :
سیم پیچی از ترانسفورماتور که به ولتاژ ورودی متصل می شود را «سیم پیچی اولیه» گویند و کمیت های آن را به صورت شکل زیر نشان می دهند.

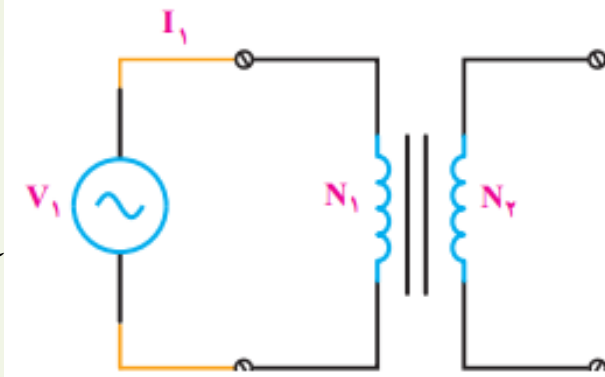

در این شکل:


V_1 ولتاژ اولیه

I_1 جریان اولیه

N_1 تعداد دور سیم پیچ اولیه است .

سیم پیچ ثانویه:

سیم پیچی از ترانسفورماتور که به مصرف کننده متصل می شود را «سیم پیچی ثانویه» گویند و کمیت های آن را به صورت شکل زیر نشان می دهند .

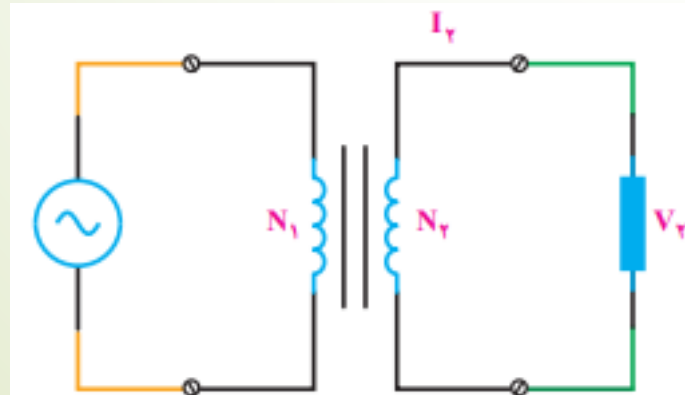

در این شکل:

V_2 ولتاژ ثانویه

I_2 جریان ثانویه

N_2 تعداد دور سیم پیچ ثانویه است .

انواع ترانسفورماتورها و کاربرد آنها



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

- (۱) ترانسفورماتور افزایشنده
- (۲) ترانسفورماتور کاهشنده
- (۳) ترانسفورماتور یک به یک

ترانسفورماتوری که ولتاژ ثانویه از ولتاژ اولیه بزرگتر باشد را ترانسفورماتور **افزاینده** گویند.

یعنی: $V_2 > V_1$
در ترانسفورماتور افزایشنده تعداد حلقه‌های سیم پیچ ثانویه بیشتر از تعداد حلقه‌های سیم پیچ اولیه می‌باشد.

ترانسفورماتوری که ولتاژ ثانویه از ولتاژ اولیه کوچک‌تر باشد را ترانسفورماتور **کاهشنده** گویند.

یعنی: $V_2 < V_1$


در ترانسفورماتور کاهشنده تعداد حلقه‌های سیم پیچ ثانویه کمتر از تعداد حلقه‌های سیم پیچ اولیه می‌باشد.

ترانسفورماتوری که ولتاژ ثانویه با ولتاژ اولیه برابر باشد را ترانسفورماتور **یک به یک** گویند.
یعنی: $V_2 = V_1$

در ترانسفورماتور یک به یک تعداد حلقه های سیم پیچ ثانویه برابر با تعداد حلقه های سیم پیچ اولیه می باشد.

سمتی از ترانسفورماتور که ولتاژ بیشتر دارد را «**سمت فشار قوی**» و سمتی از ترانسفورماتور که ولتاژ کمتر دارد را «**سمت فشار ضعیف**» می گویند.

سمت فشار قوی ترانسفورماتور را با **H.V** و سمت فشار ضعیف آن را با **L.V** نشان می دهند.

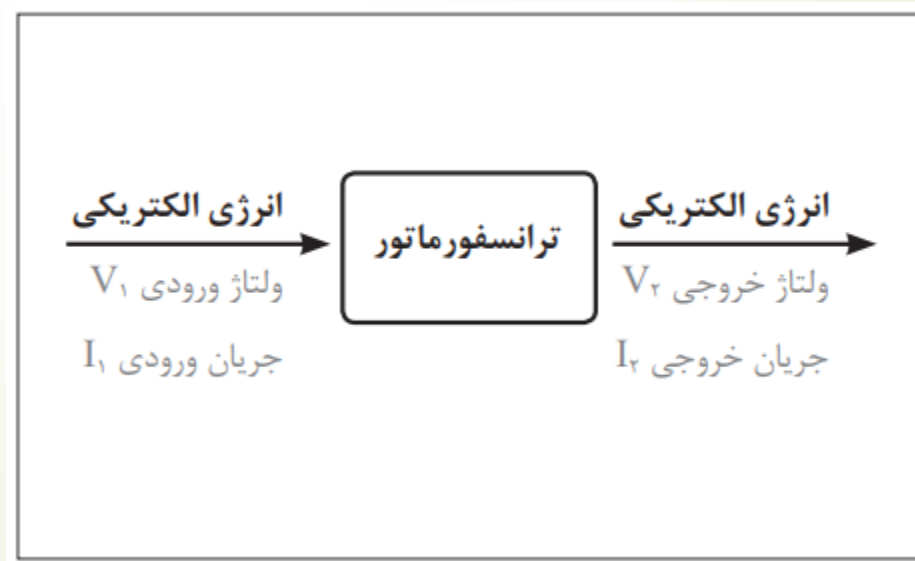

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت


طرز کار ترانسفورماتور



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت


با اتصال سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ متناوب سینوسی با مقدار مؤثر V_1 جریان I_1 در آن جاری می‌شود. با جاری شدن جریان I_1 سیم پیچ اولیه فوران متناوب ϕ_1 را تولید می‌کند. بخشی از فوران سیم پیچ اولیه که مسیر خود را از هسته برقرار می‌کند «فوران مغناطیس کننده» گویند و آن را با ϕ_m نشان می‌دهند.

همه فوران سیم پیچ اولیه ϕ_1 از هسته عبور نمی‌کند. بخشی از فوران سیم پیچ اولیه که مسیر خود را خارج از هسته برقرار می‌کند، «فوران نشتی» و یا «فوران پراکندگی» اولیه گویند و آن را با ϕ_{I_1} نشان می‌دهند.

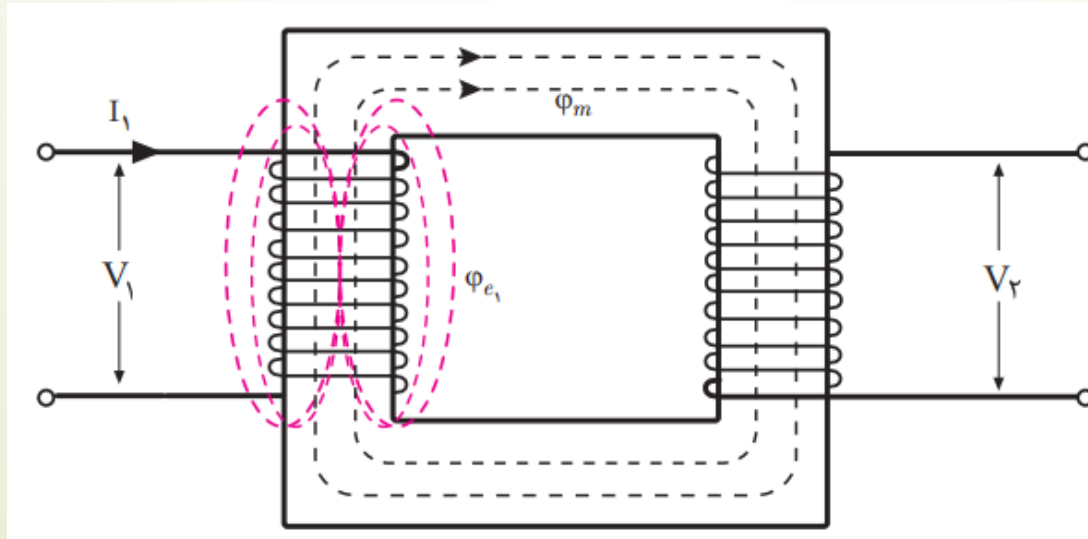

طرز کار ترانسفورماتور

فوران مغناطیس کننده ϕ_m با طی مسیر هسته سیم پیچ های ثانویه و اولیه را قطع می کند و طبق قانون القای فاراده در سیم پیچی اولیه نیروی محرکه القایی E_1 و در سیم پیچی ثانویه نیروی محرکه الکتریکی E_2 را القا می کند. در ترانسفورماتور هیچ ارتباط الکتریکی بین سیم پیچ اولیه و ثانویه وجود ندارد و ارتباط آنها مغناطیسی است. ارتباط مغناطیسی سیم پیچ های اولیه و ثانویه با جاری شدن فوران از طریق هسته برقرار می شود. با اتصال مصرف کننده الکتریکی به ثانویه ترانسفورماتور نیروی محرکه الکتریکی E_2 جریان متناوب I_2 را در سیم پیچ ثانویه جاری می کند. با جاری شدن جریان I_2 و عبور از مصرف کننده در دوسر آن ولتاژ V_2 را ایجاد می کند. با جاری شدن جریان I_2 سیم پیچ ثانویه فوران متناوب ϕ_2 را تولید می کند. بخشی از فوران سیم پیچ ثانویه ϕ_2 که مسیر خود را خارج از هسته برقرار می کند «فوران نشتی» و یا «فوران پراکندگی» ثانویه گویند و آن را با ϕ_{I_2} نشان می دهند.

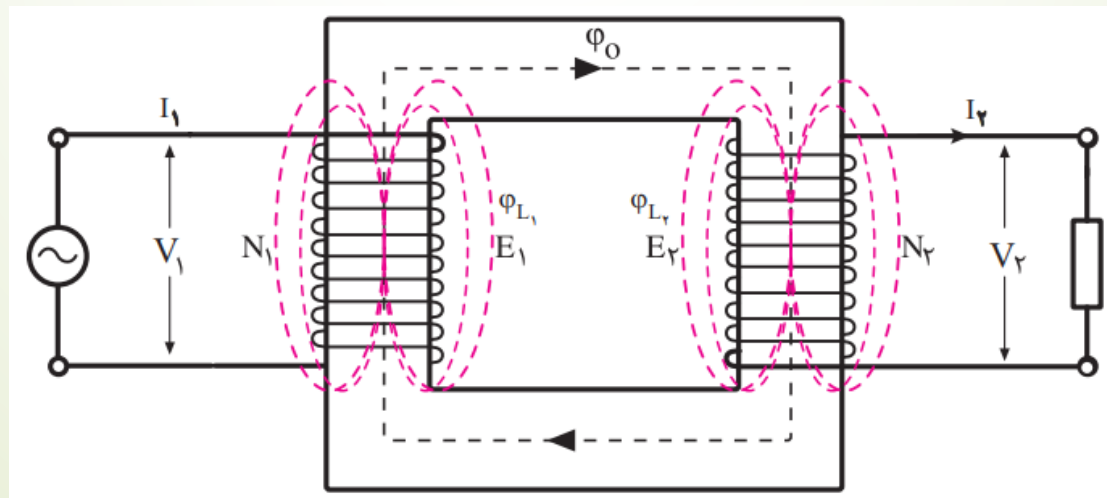

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

ترانسفورماتور ایده آل

ترانسفورماتور ایده آل ترانسفورماتوری است که:

۱- راندمان % ۱۰۰ است. در نتیجه تلفات ترانسفورماتور صفر می باشد و توان ورودی و خروجی برابر خواهد شد و $V_1 I_1 = V_2 I_2$ می باشد.

۲- فوران پراکندگی اولیه و ثانویه ایجاد نمی شود در نتیجه افت ولتاژ پراکندگی صفر خواهد شد.

۳- نیروی محرکه القایی سیم پیچ ها برابر ولتاژ آنها است $V_1 = E_1$ و $V_2 = E_2$

بین کمیت های الکتریکی ترانسفورماتور ایده آل رابطه زیر برقرار است:

رابطه اساسی ترانسفورماتور ایده آل :

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی


کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی




آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری

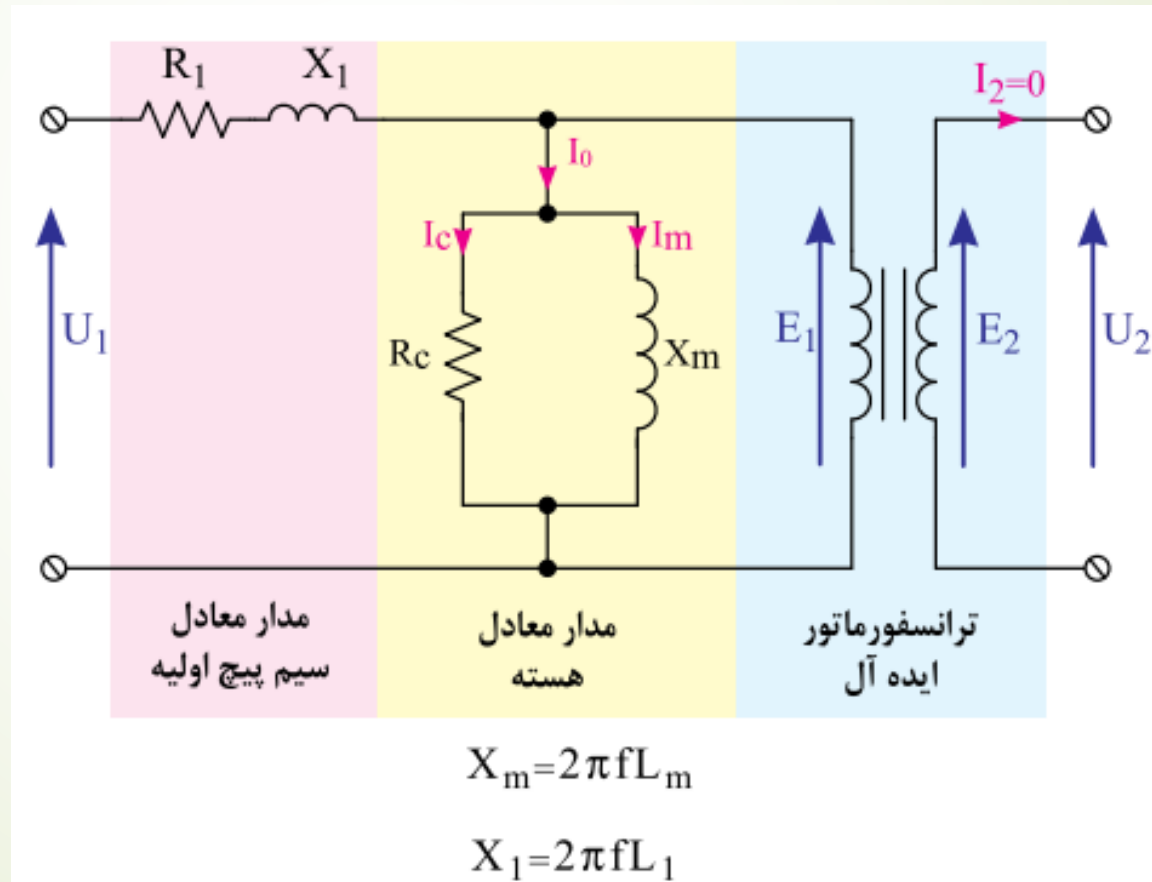

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بار داری:

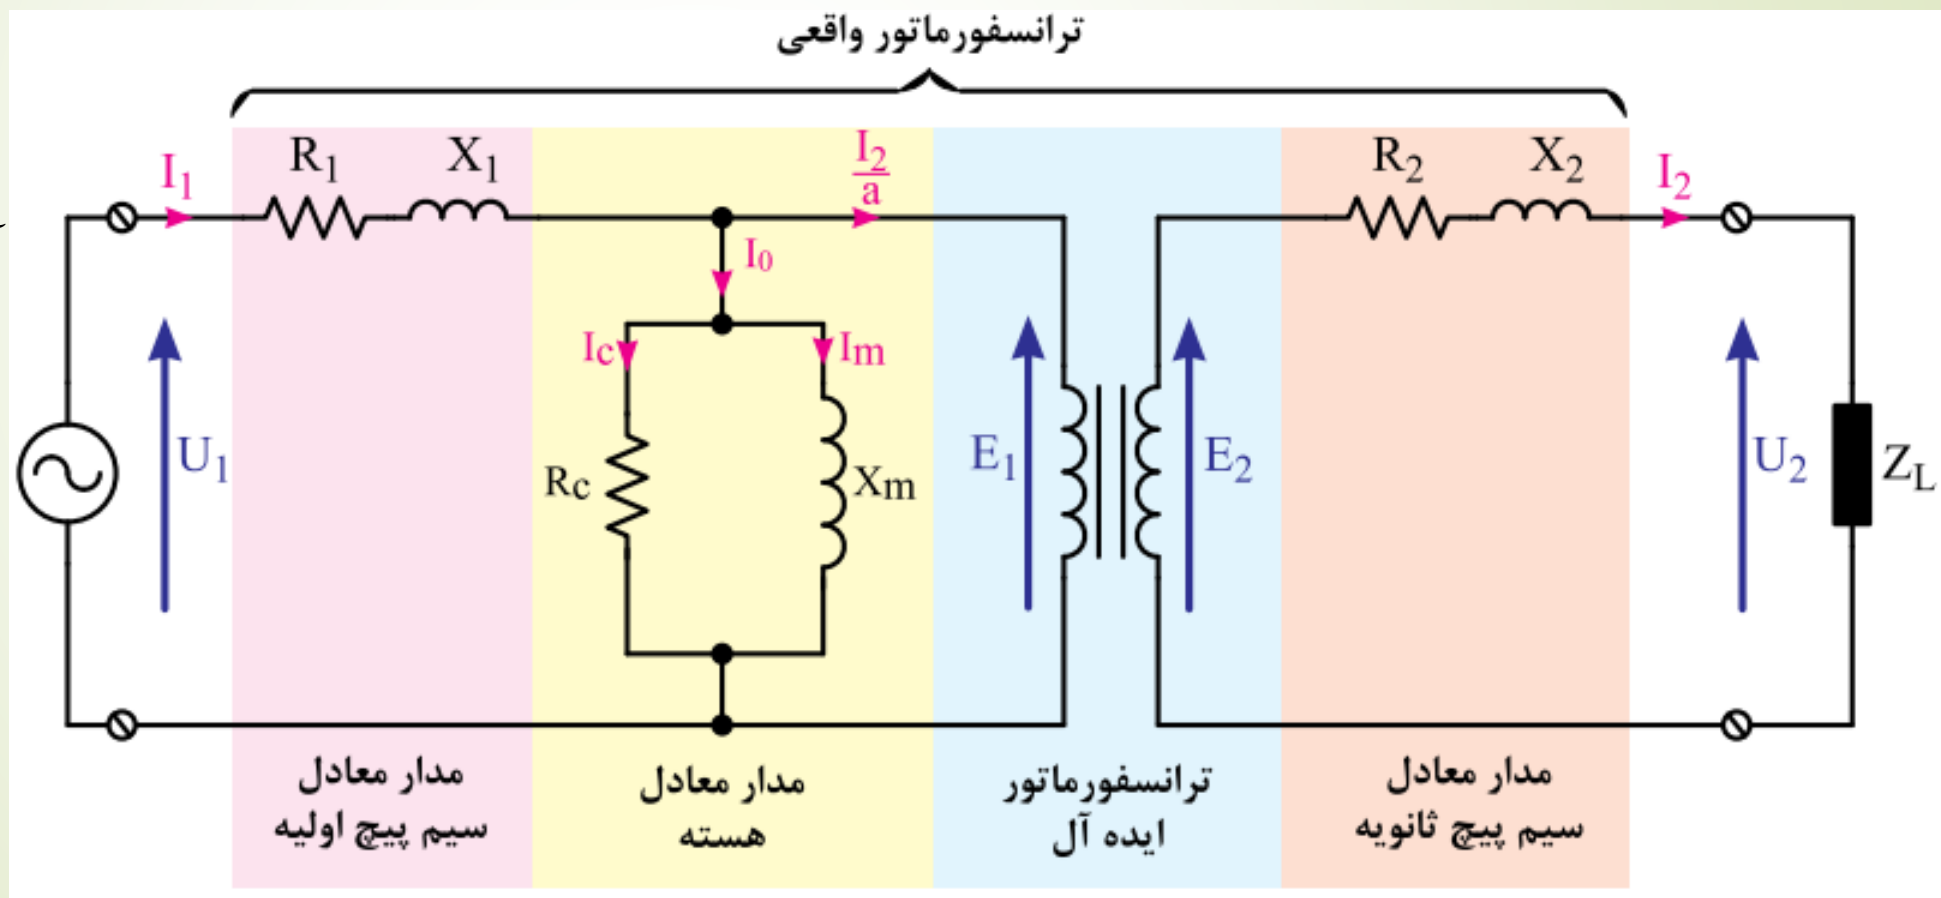


آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

ساده سازی مدار معادل ترانس تکفاز واقعی

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را می توان با حذف ترانسفورماتور ایده آل ساده تر نیز نمود چرا که انتقال امپدانس از سمتی به سمت دیگر با توجه به نسبت تبدیل صورت گرفته و هیچ تاثیری در تحلیل مدار آن ندارد. بنابراین می توان آن بخش را از مدار معادل حذف کرد و به خاطر سپرد.



آموزشگاه فنی و حرفه ای پسران دورود
 ماشین های الکتریکی ۲
 مدرس:
 سامان فروتنی
 کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

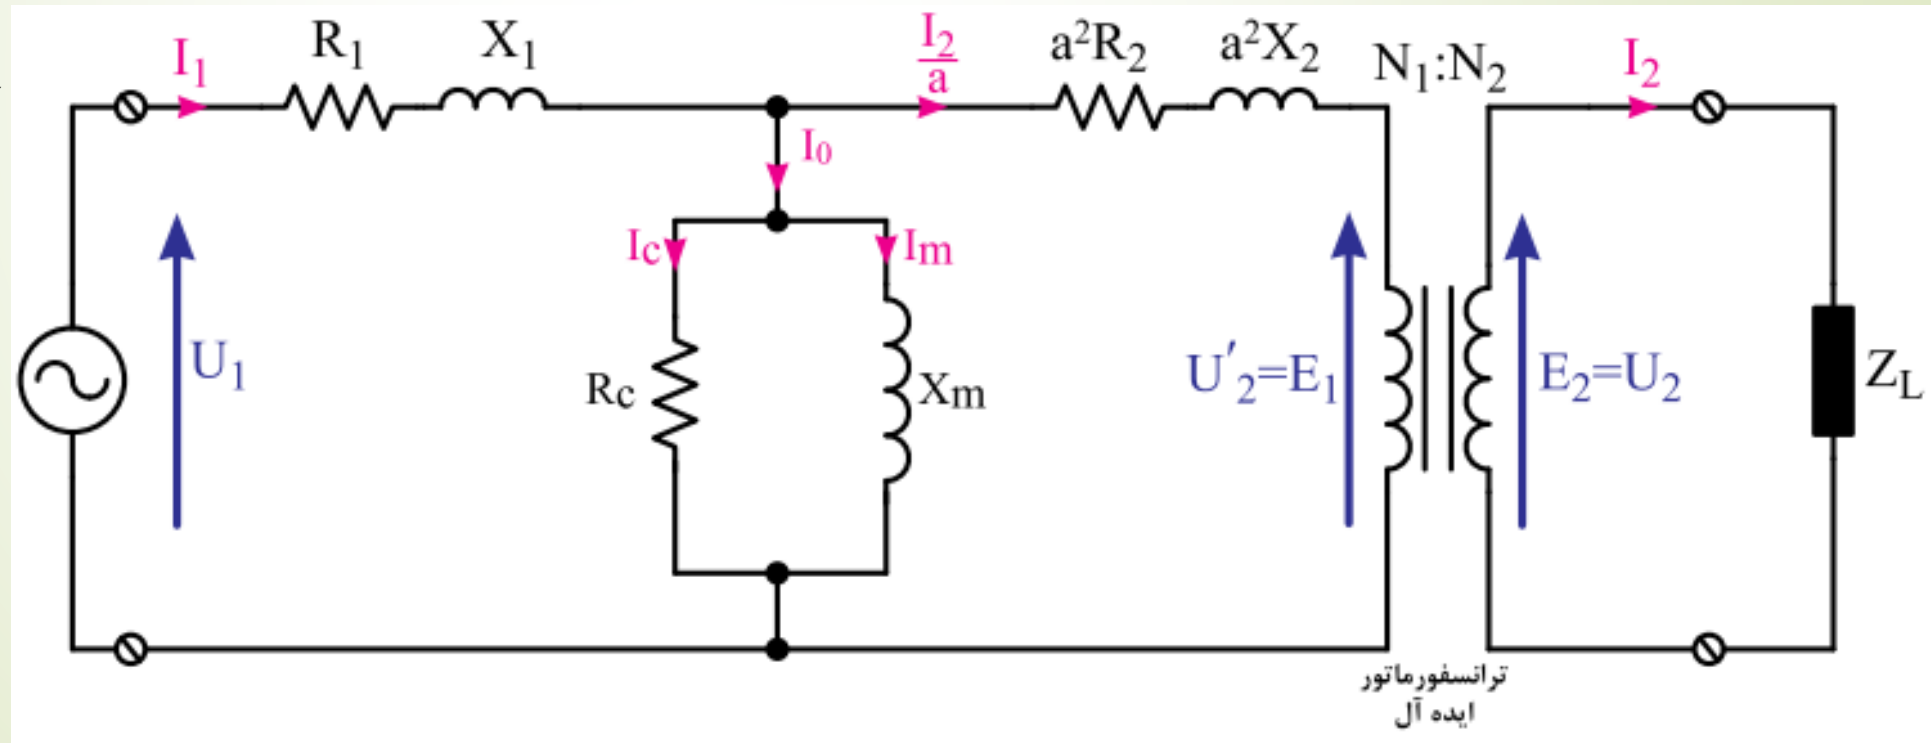


ساده سازی مدار معادل ترانس تکفاز واقعی




تقریب اول : در ترانسفورماتورهای قدرت، جریان تحریک بسیار کم و در حدود ۲ تا ۶ درصد مقدار نامی جریان است و از طرفی مقدار مقاومت سیم پیچ ها و راکتانس پراکندگی بزرگ نیست. لذا می توان با جابجا کردن شاخه موازی (مدار معادل هسته) به طرف ورودی مدار معادل را به طور محسوسی ساده کرد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای پسران دورود
 ماشین های الکتریکی ۲
 مدرس:
 سامان فروتنی
 کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

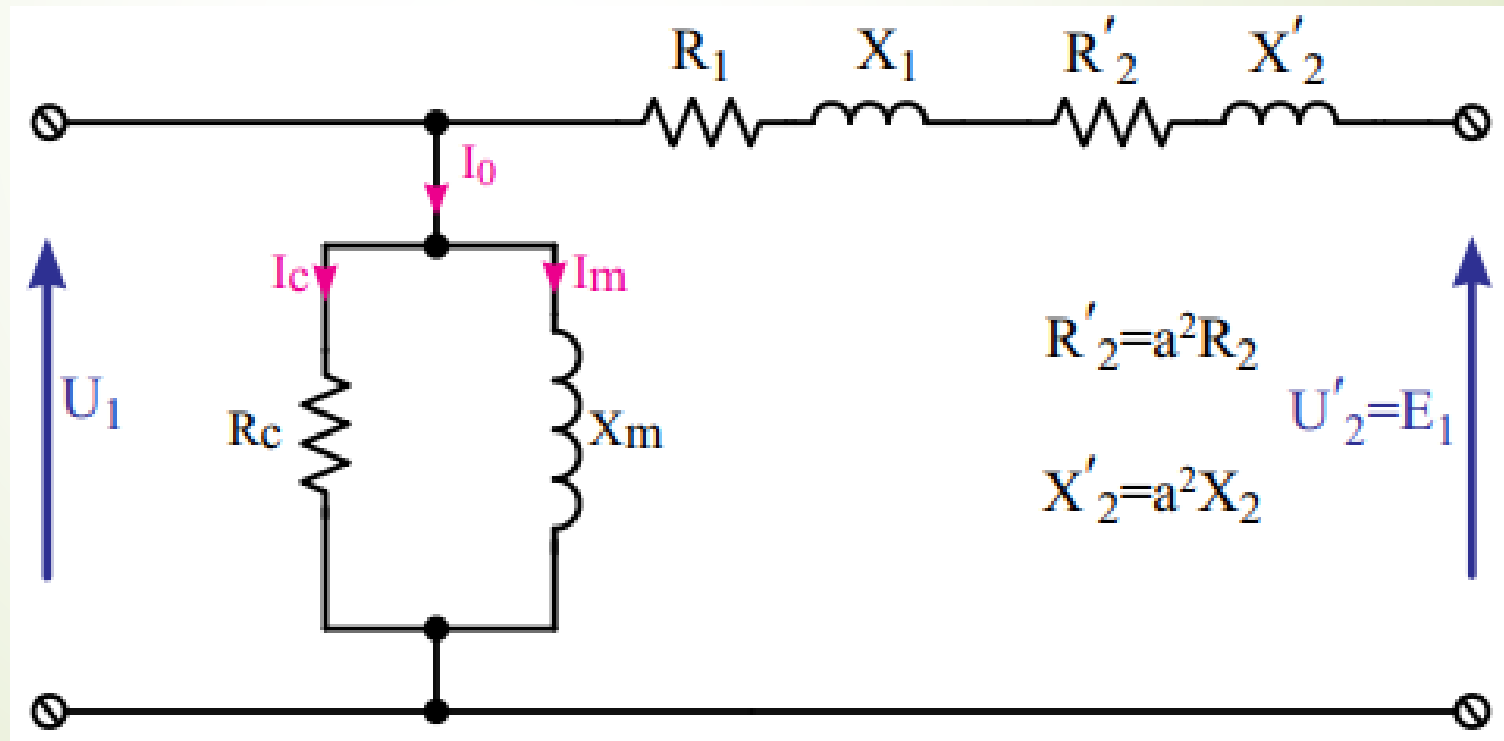

ساده سازی مدار معادل ترانس تکفاز واقعی

در این صورت با سری شدن مقاومت های اهمی و راکتانس پراکنده گی طرف اولیه و ثانویه مدار معادل تقریبی شکل زیر بدست می آید.

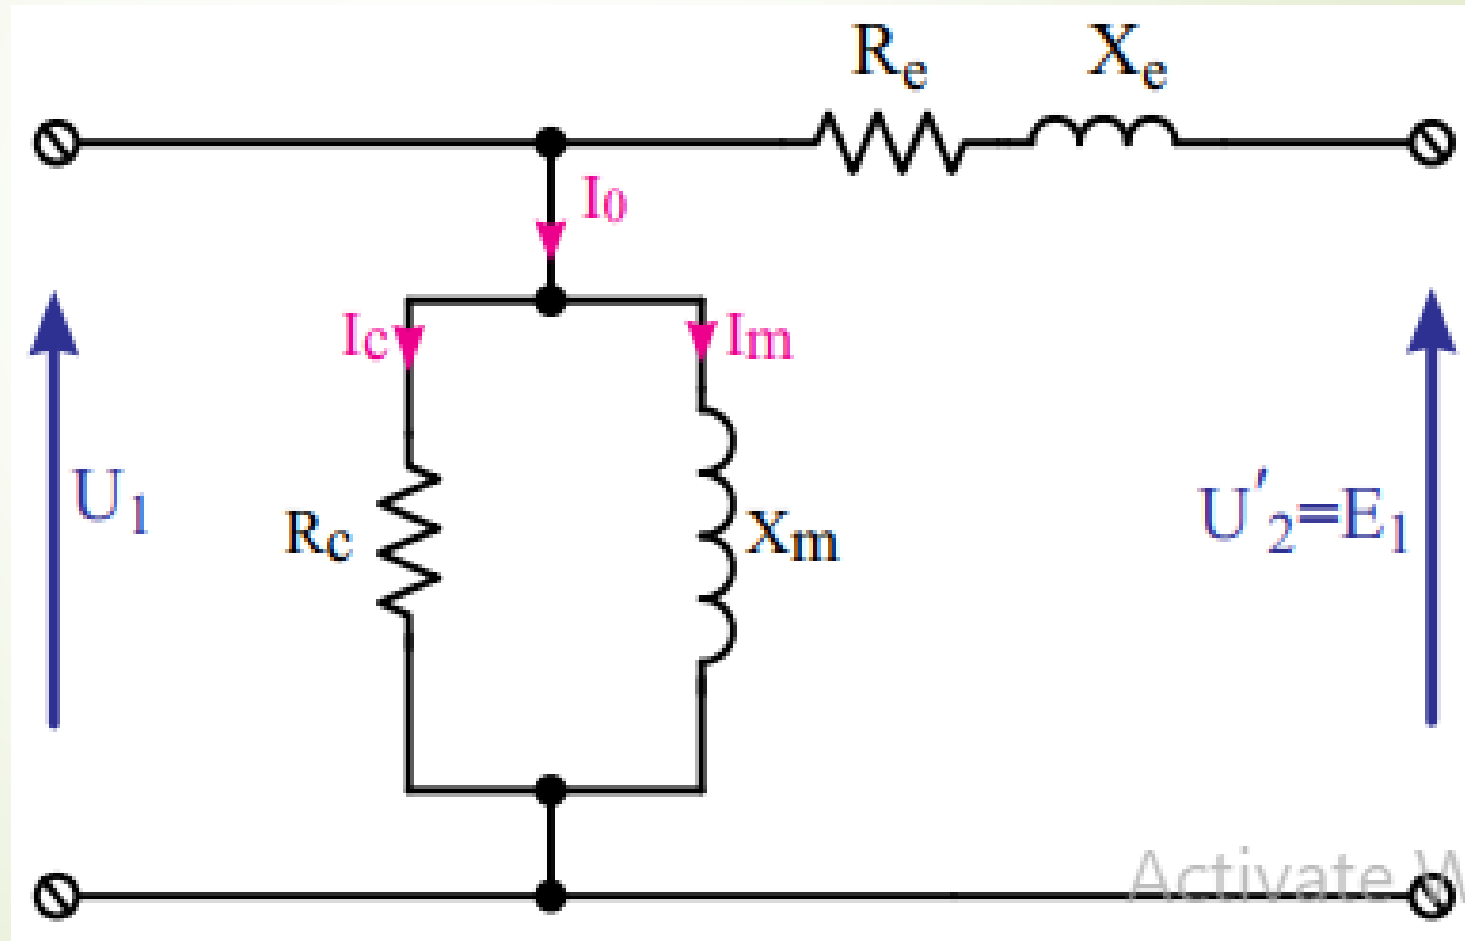


آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دورود
ماشین های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

ساده سازی مدار معادل ترانس تکفاز واقعی

تقریب دوم : با استدلالی مشابه آنچه در تقریب اول گفته شد می توان شاخه ها موازی را به طرف خروجی جابجا کرد.




آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

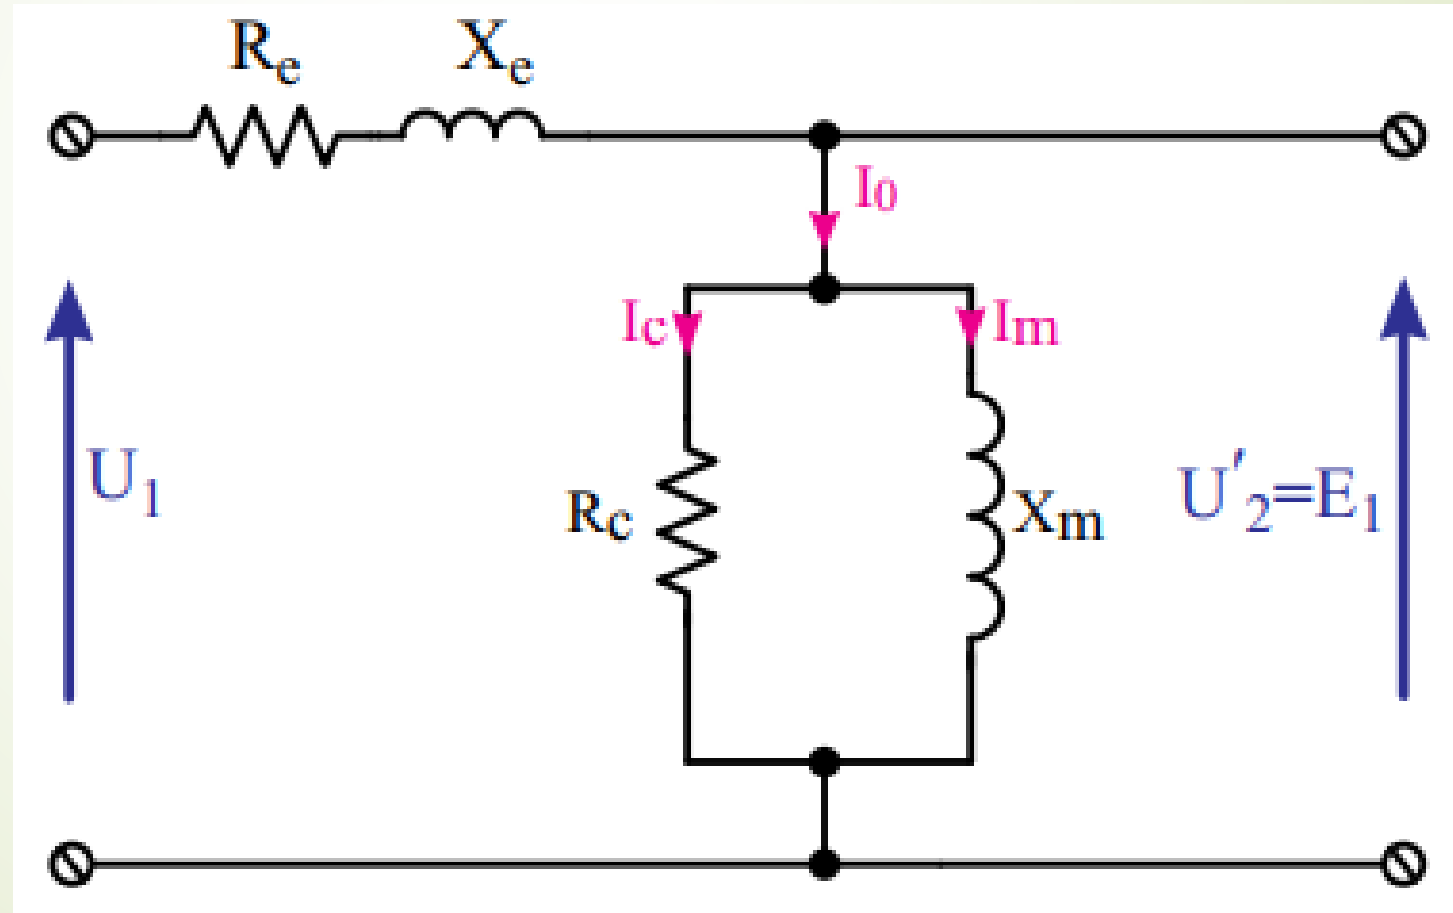

ساده سازی مدار معادل ترانس تکفاز واقعی



تقریب سوم : هنگامی که ترانسفورماتور زیر بار باشد و بیش از نصف جریان نامی از آن بارگیری شود می توان از اثر جریان تحریک ترانسفورماتور (جریان بی باری I_0) در مقابل جریان اولیه صرف نظر کرد. پس مدار معادل به شکل زیر تبدیل می شود.

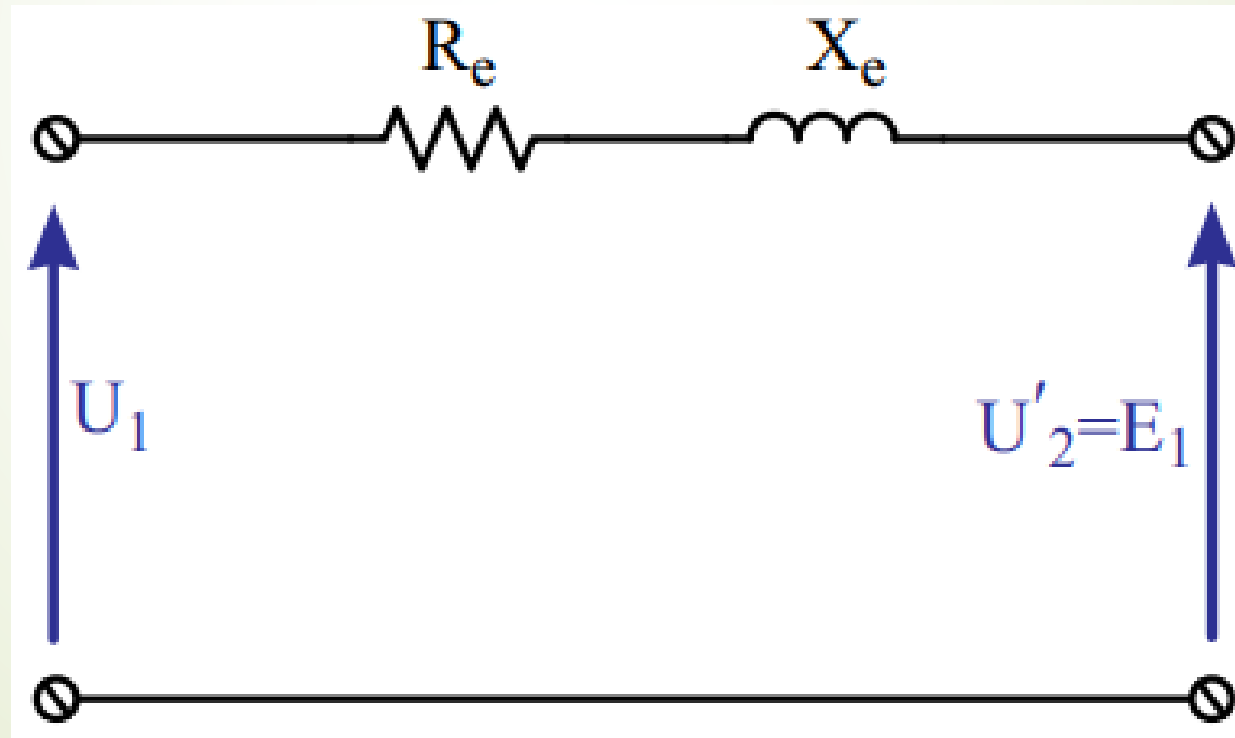


آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

ساده سازی مدار معادل ترانس تکفاز واقعی



تقریب چهارم : در ترانسفورماتورهای قدرتی که توان آنها از 1 MVA بیشتر باشد مقدار راکتانس معادل سیم پیچ‌ها خیلی بزرگتر از مقاومت‌های آنهاست. بخاطر سطح مقطع بالای سیم پیچ‌های ترانسفورماتور است. در این حالت می‌توان از مقدار مقاومت اهمی در مقابل راکتانس صرف نظر کرد. لذا مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت در ترانسفورماتورهای پر قدرت به شکل زیر درمی‌آید.

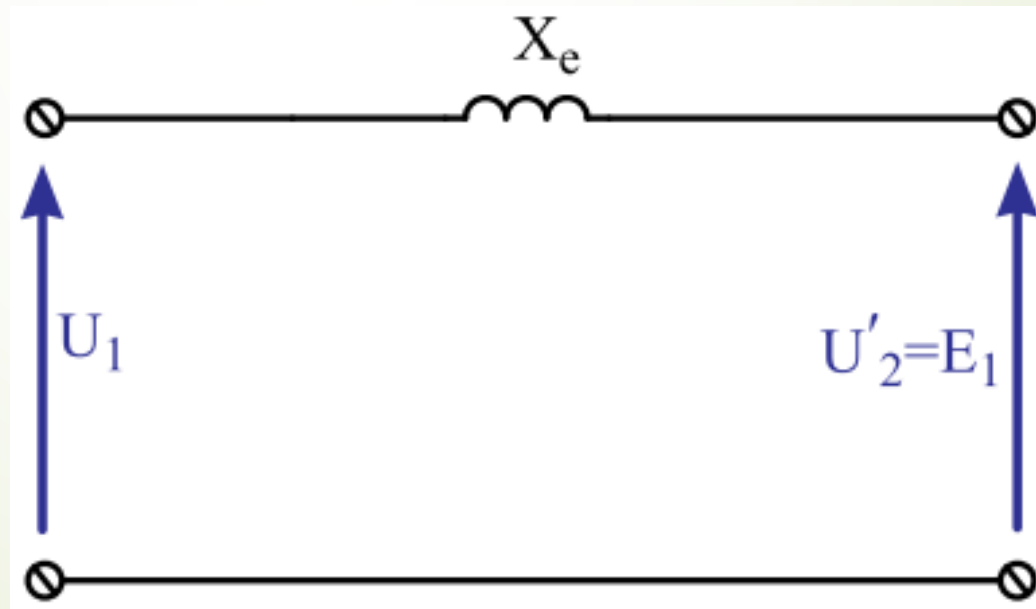


آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

افت ولتاژ ترانسفورماتور



افت ولتاژ ترانسفورماتور ناشی از مقاومت اهمی و فوران پراکندگی سیم پیچ های اولیه و ثانویه می باشد. افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم پیچ ها را «افت ولتاژ اهمی» گویند و با V_R نشان می دهند. و افت ولتاژ ناشی از فوران پراکندگی سیم پیچ ها را «افت ولتاژ پراکندگی» گویند با V_x نشان می دهند.

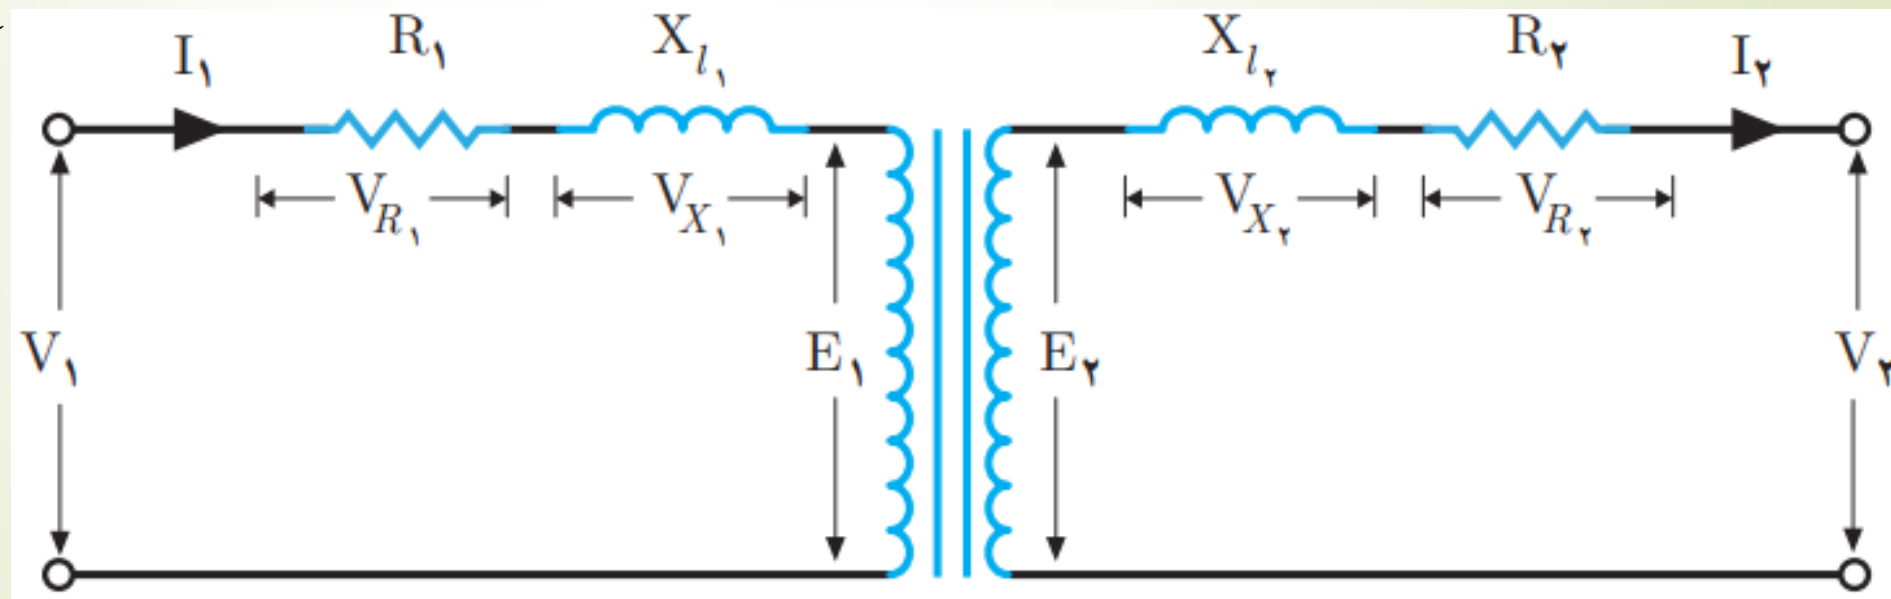

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
 ماشین‌های الکتریکی ۲
 مدرس:
 سامان فروتنی
 کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

افت ولتاژ ترانسفورماتور از رابطه زیر به دست می آید

$$\Delta V = V_R \cdot \cos \varphi_2 \pm V_X \cdot \sin \varphi_2$$

در این رابطه:

ΔV افت ولتاژ ترانسفورماتور

V_R معادل افت ولتاژ اهمی اولیه و ثانویه

V_X معادل افت ولتاژ فوران پراکندگی اول و ثانویه

$\cos \varphi_2$ ضریب توان مؤثر مصرف کننده

علامت + برای مصرف کننده پس فاز و علامت - برای مصرف کننده پیش فاز است.

پس از محاسبه افت ولتاژ ترانسفورماتور برای به دست آوردن ولتاژ خروجی آن از رابطه زیر

استفاده خواهد شد :

$$V_2 = V_{NL} - \Delta V$$



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین‌های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

یک ترانسفورماتور که ولتاژ بدون مصرف کننده آن ۴۰۰ ولت است دارای افت ولتاژ اهمی ۱۰ ولت و پراکندگی ۲۰ ولت می باشد ولتاژ خروجی ترانسفورماتور در حالت های زیر چند ولت است؟

الف) مصرف کننده با ضریب توان مؤثر ۰/۸ پس فاز

$$\Delta V = V_R \cdot \cos \varphi_{2\pm} V_X \cdot \sin \varphi_2 \quad \Delta V = 10 \times /8 + 20 \times /6 = 20 \quad [V]$$

$$V_2 = 400 - 20 = 380 \quad [V]$$

ب) مصرف کننده با ضریب توان مؤثر ۰/۸ پیش فاز

$$\Delta V = V_R \cdot \cos \varphi_{2\pm} V_X \cdot \sin \varphi_2 \quad \Delta V = 10 \times /8 - 20 \times /6 = -4 [V]$$

$$V_2 = 400 - (-4) = 404 \quad [V]$$



آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پسران دورود

ماشین‌های الکتریکی ۲

مدرس:

سامان فروتنی

کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

تلفات ترانسفورماتور



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

در فرایند تبدیل ولتاژ توسط ترانسفورماتور بخشی از انرژی ورودی به حرارت تبدیل می‌شود و قابل استفاده نیست. مقداری از انرژی الکتریکی که در واحد زمان در ترانسفورماتور به حرارت تبدیل می‌شود «**تلفات ترانسفورماتور**» گویند. تلفات ترانسفورماتور را با ΔP نشان می‌دهند و واحد آن وات است.

تلفات ترانسفورماتور شامل تلفات هسته P_{core} و تلفات سیم پیچی ها P_{cu} می‌باشد و می‌توان نوشت:

$$\Delta P = P_{core} + P_{cu}$$

الف) تلفات هسته

تلفات هسته در فرکانس ثابت تابع مجذور ولتاژ اولیه ترانسفورماتور می‌باشد از آنجایی که ولتاژ اولیه ترانسفورماتور ثابت است مقدار تلفات هسته نیز ثابت خواهد بود از این رو تلفات هسته را «**تلفات ثابت**» نیز می‌گویند. تلفات هسته شامل **تلفات فوکو** P_f و **تلفات هیستریزیس** P_h می‌باشد و می‌توان نوشت:

$$P_{core} = P_f + P_h$$

تلفات هسته



آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دورود
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

۱- تلفات هیستریزیس

با اتصال ترانسفورماتور به ولتاژ متناوب، فوران مغناطیسی در هسته جاری می‌شود.

جهت فوران مغناطیسی متناوب در هر نیم سیکل تغییر خواهد کرد. مقداری از انرژی که در واحد

زمان صرف تغییر جهت فوران مغناطیسی می‌شود را «تلفات هیستریزیس» گویند.

تلفات هیستریزیس را با P_h نشان می‌دهند و واحد آن وات است.

تلفات هیستریزیس تابع ماکزیمم چگالی میدان مغناطیسی B_m و فرکانس ولتاژ f و حجم هسته

می‌باشد و بری کاهش تلفات هیستریزیس جنس هسته را از مواد فرو مغناطیسی با ضریب نفوذ مغناطیسی زیاد انتخاب می‌کنند.

تلفات هسته



فوران مغناطیسی متناوب در ترانسفورماتور ضمن اینکه در سیم پیچ های اولیه و ثانویه طبق قانون القای فاراده نیروی محرکه الکتریکی القاء می کند در هسته ترانسفورماتور نیز باعث القای نیروی محرکه الکتریکی خواهد شد. هسته ترانسفورماتور علاوه بر نفوذ پذیری مغناطیسی دارای هدایت الکتریکی نیز می باشد لذا نیروی محرکه القایی در هسته جریان القایی جاری می کند که به آن « جریان فو کو » گویند.

تلفات فو کو تابع ماکزیمم چگالی میدان مغناطیسی B_m و فرکانس ولتاژ f می باشد. برای کاهش تلفات فو کو باید مقاومت الکتریکی هسته را افزایش داد تا مقدار جریان فو کو کاهش یابد.

در ترانسفورماتور با هسته آهنی برای کاهش تلفات فو کو هسته را از ورقه هایی که نسبت به یکدیگر عایق شده اند انتخاب می کنند.

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دورود
ماشین های الکتریکی ۲
مدرس:
سامان فروتنی
کارشناسی ارشد سیستم های قدرت